

## **LIPUMASTI VUNDAMENDI VALAMINE JA MONTEERIMINE**

- Kaeva auk külmumisvaba sügavuseni ca 80 – 120 cm, diameetriga 40 cm, täida betooniga
- Monteeri 3 ankrupolti mutrite abil hingeplaadi külge nii, et ankrupoldid ulatuksid plaadi ülemisest pinnast 75 mm ulatuses välja
- Suru ankrupoltidega hingeplaat betooni sisse, pane plaat vesiloodi abil õigeks
- Jälgi, et plaadi hingeosa jääb sellele küljele, kustpoolt lipumast püsti lükatakse
- Kui betoon on kivistunud (umbes nädala pärast), monteeri lipumast hingepoldi abil hingeplaadi külge
- Lükka lipumast püsti ja sea reguleerimismutritega loodi, keera mutrid kinni
- Kontrolli umbes 1 kuu pärast ja pinguta mutrid üle

## **LIPUMASTI MONTEERIMINE**

- Ühenda tipukuul plastikust sokliga (kontrolli eelnevalt, et sokli läbimõõt sobiks masti tipu läbimõõduga). Suru sokliga tipukuul masti otsa ja keera kruvidega kinni.
- Fikseeri nõõrikinniti (e. pollar) poltidega lipumasti külge. Selleks on masti külge monteeritud vastavad neetmutrid.
- Pane lipunöör tipukuuli avast läbi (risti tipukuuliga) ja kinnita nõõri mõlemad otsad pollari külge.
- Juhul kui lipu küljes on plasthaagid, siis sõlmi lipunööri otstesse plasthaagid lipu hõlpsamaks kinnitamiseks.
- Monteeri lipumast hingepoldi ja mutrite abil hingeplaadi külge, mis on eelnevalt monteeritud vundamendile.
- Lükka lipumast püsti ja sea reguleerimismutritega loodi, keera mutrid kinni.
- Kontrolli umbes 1 kuu pärast ja pinguta mutrid üle.